


BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022

Este boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas produzidas pelas estações de monitoramento automáticas do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos – PMQQS.

DESCRIÇÃO: Os dados de qualidade de água apresentados são gerados pelo PMQQS por meio de monitoramento automático em pontos localizados nos rios do Carmo e rio Doce. O monitoramento automático se dá por uma estrutura fixa no local de medição, com equipamentos que medem parâmetros quali-quantitativos de água. Os resultados são transmitidos on-line, formando uma rede de alerta para tomada de decisão, subsidiando o planejamento preventivo dos principais sistemas de abastecimento público de água e auxiliando no acompanhamento das alterações da bacia. Neste Boletim semanal são apresentados os resultados de mínimas, médias e máximas no período de uma semana para os parâmetros medidos nas estações automáticas Tipo II (aquelas que apresentam sonda multiparâmetro): clorofila a, cianobactérias, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e nível da água, além da chuva acumulada no período. O modelo deste Boletim produzido a partir dos dados das estações automáticas do PMQQS foi aprovado pelo GTA-PMQQS por meio das Notas Técnicas nº 24, 25 e 38.

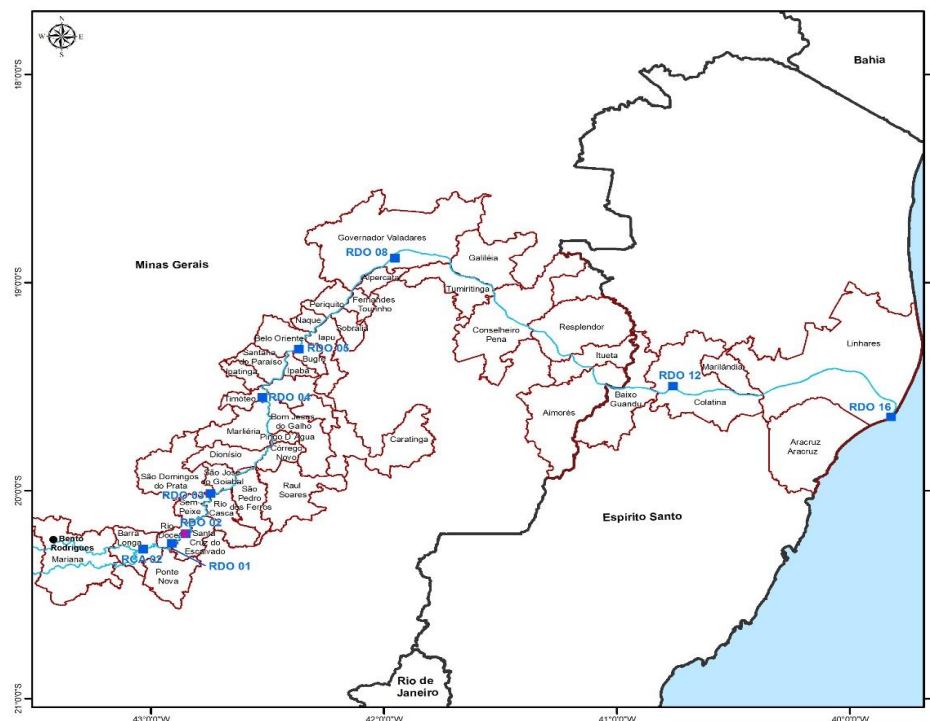

Pontos de amostragem:

Curso d'água	Código	Nome do ponto de monitoramento	Município	Latitude	Longitude	Localização do ponto	Frequência medição
Rio do Carmo	RCA 02	Carmo 02	Barra Longa/MG	-20,2824	-43,0449	Centro de Barra Longa	60 minutos
Rio Doce	RDO 01J	Doce 01	Rio Doce/MG	-20,2560	-42,9125	A montante da UHE Risoleta Neves	60 minutos
	RDO 02J	Doce 02	Rio Doce/MG	-20,2087	-42,8509	A jusante do vertedouro da UHE Risoleta Neves	60 minutos
	RDO 03	Doce 03	S. D. do Prata/MG	-20,0144	-42,7446	A jusante da UHE Risoleta Neves, em um areal	60 minutos
	RDO 04	Doce 04	B. J. do Galho/MG	-19,5542	-42,5214	Ponte perdida no Parque Estadual do Rio Doce	60 minutos
	RDO 05	Doce 05	Belo Oriente/MG	-19,3207	-42,3646	Travessia da balsa em Cachoeira Escura	60 minutos
	RDO 08	Doce 08	G. Valadares/MG	-18,8833	-41,9526	Ponte na rodovia Rio-Bahia	60 minutos
	RDO 12	Doce 12	Colatina/ES	-19,4993	-40,7587	No IFES em Itapina	60 minutos
	RDO 16	Doce 16	Regência/ES	-19,6464	-39,8232	Foz do rio Doce em Regência	60 minutos

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022

Resultados das estações automáticas: São apresentados os resultados de mínimas, médias e máximas do período avaliado na semana de 28/11/2022 a 04/12/2022 para os parâmetros: clorofila a, cianobactérias, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e chuva acumulada neste período.

Estações Telemétricas	Curso d'água	Parâmetros Analisados																								
		Clorofila a (µg/L)			Cianobactérias (µg/L)			Condutividade Elétrica (µS/cm)			Temperatura (°C)			Turbidez (NTU)			Oxigênio Dissolvido (mg/L)			pH			Nível da Água (cm)			Chuva do período (mm)
		Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Acumulado
RCA 02	Rio do Carmo	0,9	1,7	3,5	0,4	0,9	2,2	38,4	45,2	55,0	23,0	24,5	27,2	168,8	395,8	1250,3	7,5	7,9	8,2	6,6	6,9	7,1	37,2	77,2	130,1	40,4
RDO 01J	Rio Doce	1,6	2,4	4,2	0,7	1,0	2,1	40,0	48,7	62,2	24,0	25,4	27,3	121,2	291,2	582,9	7,6	8,0	8,3	6,9	7,2	7,5	273,1	300,7	338,4	41,8
RDO 02J		0,91	2,699	4,6	0,2	1,6	3,0	41,2	46,3	52,3	24,6	25,8	26,9	103,6	313,8	580,2	8,1	8,4	8,7	7,3	7,5	8,6	304,5	371,5	449,4	31,2
RDO 03		1,1	2,0	4,1	0,3	1,1	3,4	40,0	49,3	70,0	24,8	26,2	28,2	140,8	305,4	663,8	7,3	7,7	7,9	6,8	7,0	7,1	179,3	226,9	288,7	70,0
RDO 04		1,7	2,5	5,3	0,3	0,7	2,9	42,9	51,0	54,7	24,5	26,6	27,7	226,0	464,3	1688,0	7,8	8,1	8,3	6,6	7,3	8,0	336,0	372,6	465,0	68,3
RDO 05		3,3	4,8	7,0	0,9	1,5	2,9	64,7	74,5	90,6	25,1	26,1	27,0	251,4	495,8	1407,7	8,0	8,4	8,7	6,4	6,5	6,7	357,3	387,2	445,7	154,8
RDO 08		1,4	3,1	4,5	0,4	1,3	2,0	46,5	54,3	67,9	26,1	26,7	27,8	142,1	457,7	739,9	7,0	7,3	7,6	6,6	6,7	7,5	284,5	319,4	355,5	59,7
RDO 12		2,2	2,9	4,4	0,4	0,6	1,0	61,1	72,9	82,6	26,5	27,3	27,7	174,2	307,3	515,8	7,1	7,8	8,5	7,1	7,2	7,3	403,1	459,4	509,9	88,9
RDO 16		1,4	1,8	2,5	0,18	0,5	0,9	156,4	1045,5	2590,3	25,5	26,6	27,7	137,4	233,9	463,3	7,2	7,4	7,9	6,6	6,8	7,0	105,8	163,2	201,9	411,8

Legenda: NA – Não aplicável. Não há medição do parâmetro no ponto

F - Falha na medição e/ou transmissão dos dados.

Valores em negrito – resultados acima ou abaixo do limite da classe de enquadramento Resolução CONAMA 357/2005 para água classe II (Turbidez: 100 NTU, Oxigênio Dissolvido: <5 mg/L e pH: 6-9).

Valores em negrito e sublinhado – resultados acima dos níveis de alerta do PMQQS.

Observações:

Todos dados brutos foram mantidos para a plotagem dos gráficos. Para cálculo de mínimo, média e máximo foram apenas desconsiderados resultados suspeitos identificados pela equipe de campo conforme as justificativas abaixo.

RDO 05 - No dia 30/11 a estação ficou sem transmitir dados de 09h:00 as 15h:00, devido à manutenção preventiva. Desconsiderado picos isolados de cianobactérias e clorofilas no dia 28/11 de 16h:00 as 22h:00, devido a erros de leitura do sensor.

Identificação de resultados suspeitos e não identificados no campo:

RDO 02J - Desconsiderado pico suspeito de nível d'água, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

RDO 03 - Desconsiderados picos suspeitos de turbidez no dia 01/12 as 00h:00, 04h:00 e 08h:00, e no dia 04/12 as 23h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

RDO 08 - Desconsiderado picos suspeitos de clorofila nos dias 01/12 às 07h:00 e no dia 02/12 às 06h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

RDO 16 - Desconsiderado pico suspeito de turbidez no dia 04/12 as 17h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

Níveis de alerta: No PMQQS são considerados níveis de alerta para os parâmetros turbidez (1050 NTU), condutividade elétrica (150 µS/cm) e oxigênio dissolvido (3,5 mg/L). Estes limites foram determinados considerando 10% acima do máximo (mínimo para oxigênio) histórico do Programa Águas de Minas do IGAM. Os níveis de alerta são utilizados para determinar a alteração da frequência de amostragem do monitoramento convencional caso seja acionados e mantidos por 5 dias consecutivos em duas ou mais estações. As estações automáticas dos níveis de alerta são RCA02, RDO01, RDO03, RDO04, RDO05, RDO08 e RDO12.

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022

Descrição do ponto monitorado:




Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RCA 02	RCA 02 - Carmo 02 em Barra Longa/MG	Rio do Carmo em Barra Longa/MG	-20,28241	-43,044879



RCA-02 / PMQQS / PG38
 -20,28238, -43,04466, 355,7m
 2 de dez. de 2022 09:35:42

Observação: Observado picos de turbidez nos dias 28/11, 29/11, 30/11, 01/12, 02/12 e 04/12 devido à ocorrência de precipitação local e à montante do ponto.

Gráfico Semanal

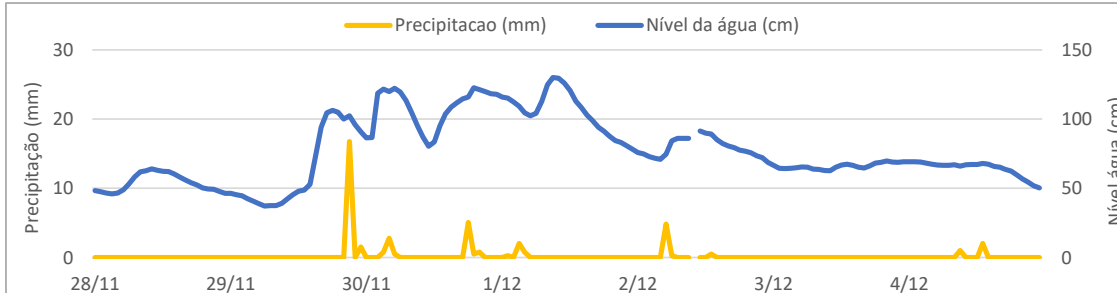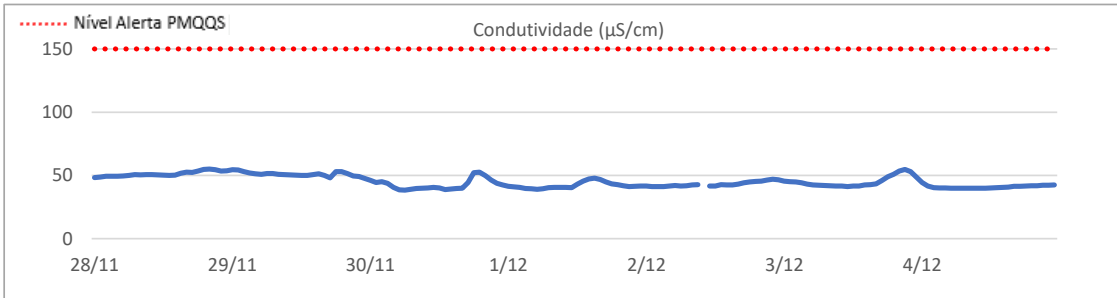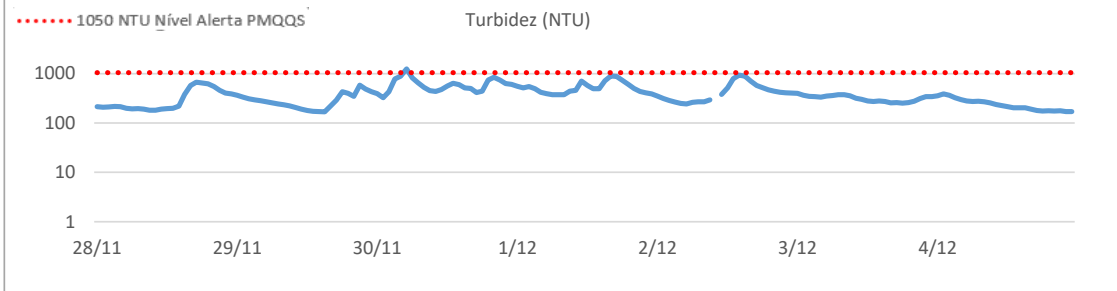


BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 01J	Rio Doce - Doce 01J/MG	Rio Doce em Rio Doce/MG	-20,25603	-42,91249

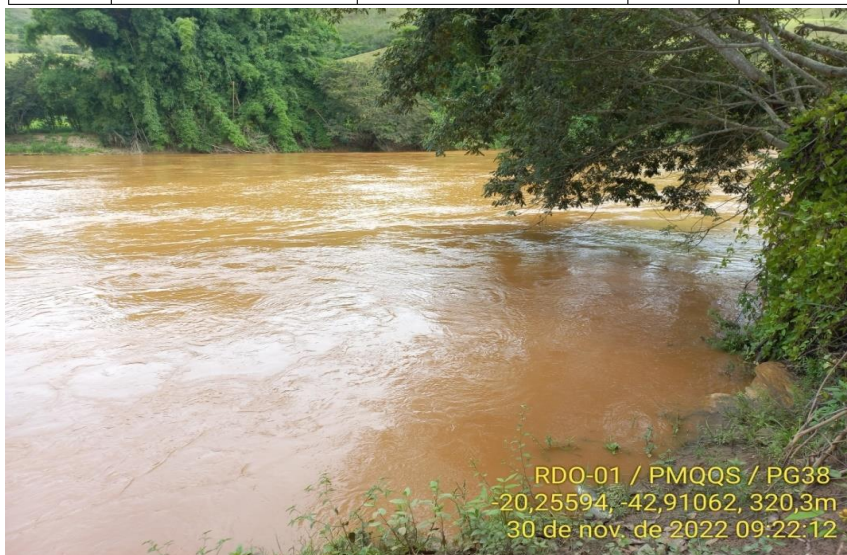

Observação: Observado picos de turbidez nos dias 29/11, 30/11, 01/12 e 02/12 devido à ocorrência de precipitação local e à montante do ponto.

Gráfico Semanal

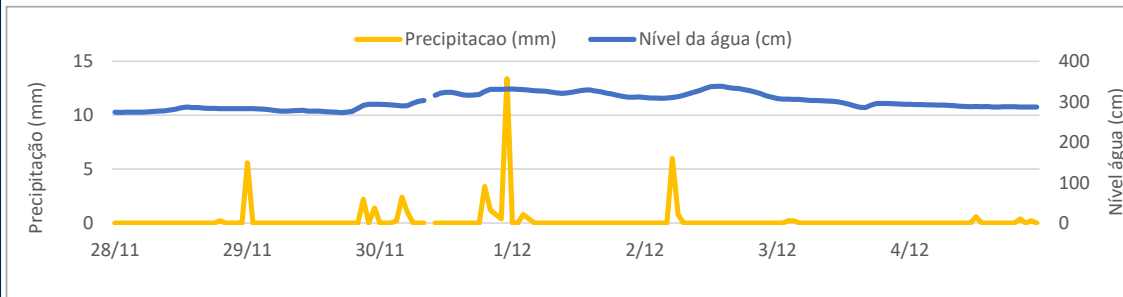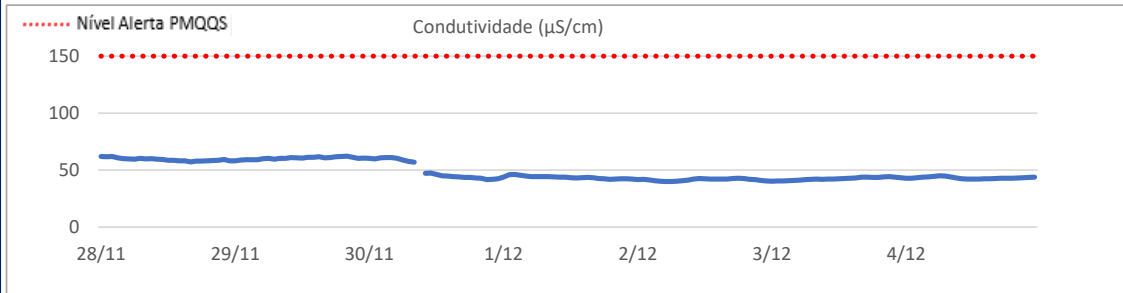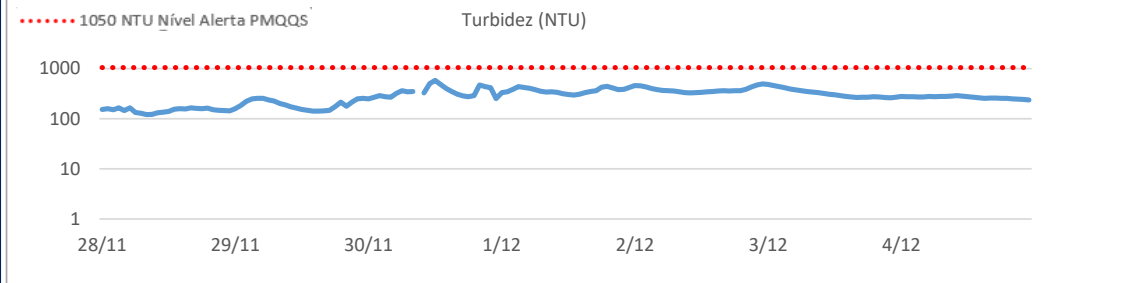

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022

Descrição do ponto monitorado:


Código	Nome do ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 02J	Rio Doce - Doce 02J/MG	Rio Doce em Santa Cruz do Escavaldo/MG, após vertedouro da Barragem	-20,2087	-42,8509



RDO-02 / PMQQS / PG38
 -20,20033, -42,83217, 263,8m
 30 de nov. de 2022 13:12:23

Observação: Observado picos de turbidez no dia 29/11 devido à ocorrência de precipitação local e a montante do ponto. Também foi observado elevação do parâmetro de turbidez a partir do dia 30/11 devido a ocorrência de precipitação. Identificado pico isolado de nível d'água em 03/12, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

Gráfico Semanal

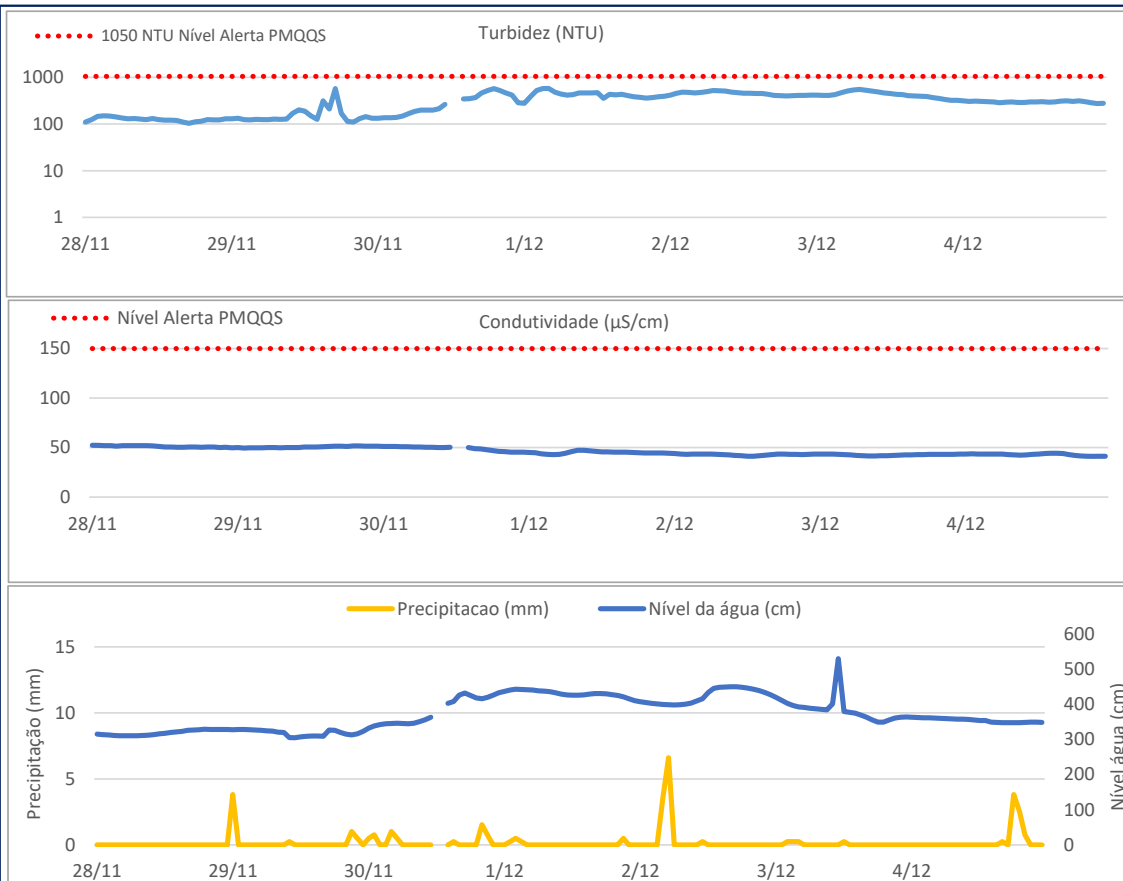

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 03	RDO 03 - Doce 03 em São Domingos do Prata/MG	Rio Doce em Sem Peixe/MG	-20,0144	-42,7446



Observação: Observado picos suspeitos de turbidez no dia 01/12 as 00h:00, 04h:00 e 08h:00, e no dia 04/12 as 23h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

Gráfico Semanal

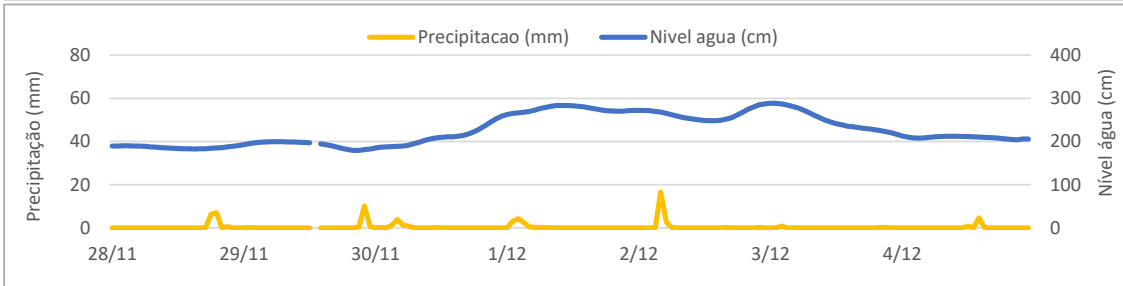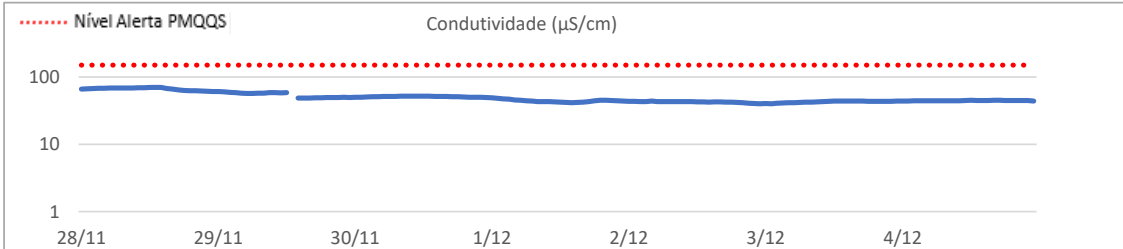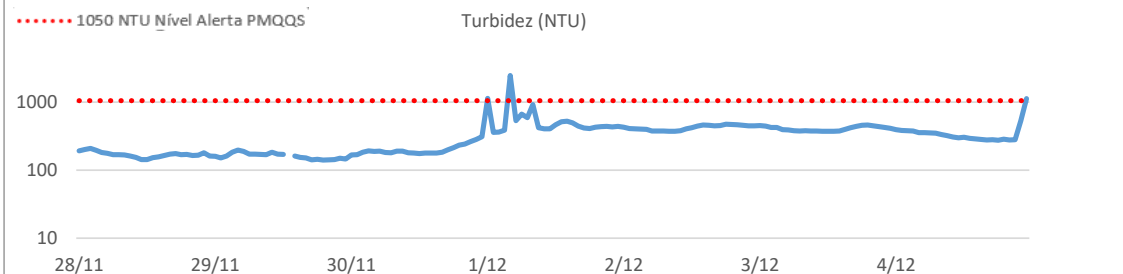

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 04	RDO 04 - Doce 04 em Bom Jesus do Galho/MG	Rio Doce em Bom Jesus do Galho/MG	-19,5542	-42,5214



Observação: Observado turbidez elevada no dia 28/11 em razão das chuvas registradas na bacia do Rio Doce. A partir do dia 01/12 ocorreu nova elevação do parâmetro devido as ocorrências de precipitação local e à montante.

Gráfico Semanal

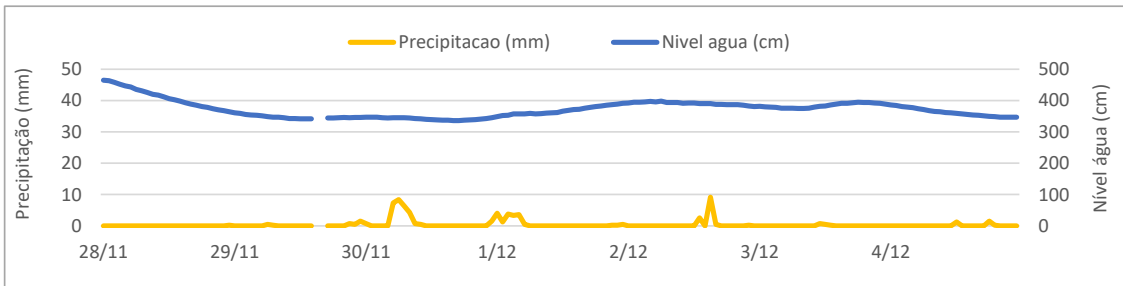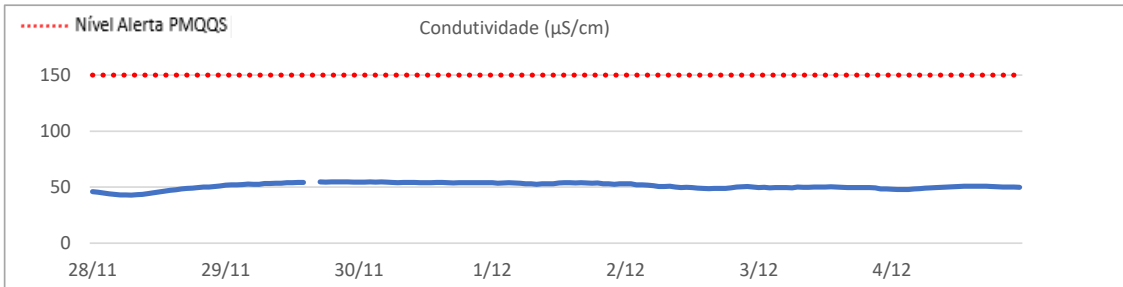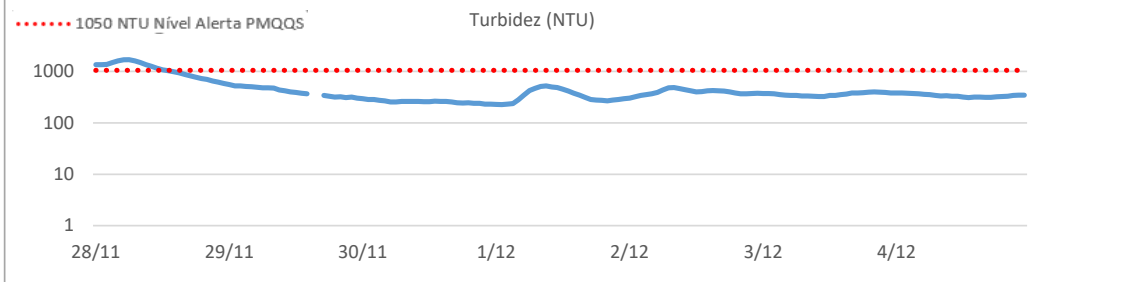

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 05	RDO 05 - Doce 05 em Belo Oriente/MG	Rio Doce em Belo Oriente/MG	-19,3207	-42,3646



Observação: Observado turbidez elevada nos dias 28/11 e 29/11, em razão das chuvas registradas na bacia do Rio Doce, gerando alarmes nos dia 28/11 as 10h:00 e as 12h:00. No dia 30/11 a estação ficou sem transmitir dados de 09h:00 as 15h:00, devido à manutenção preventiva.

Gráfico Semanal

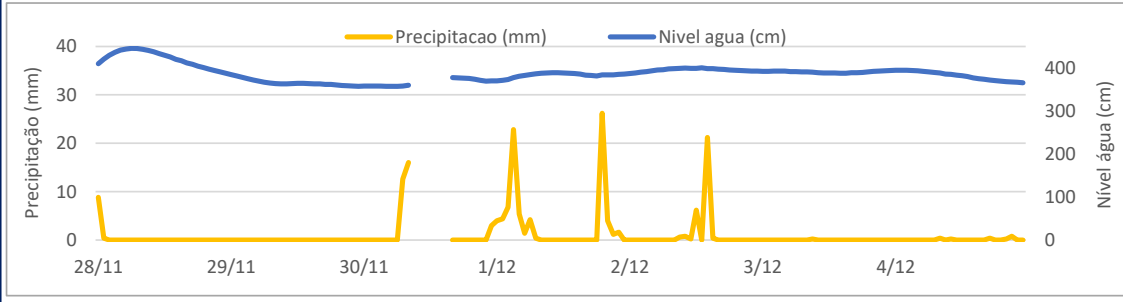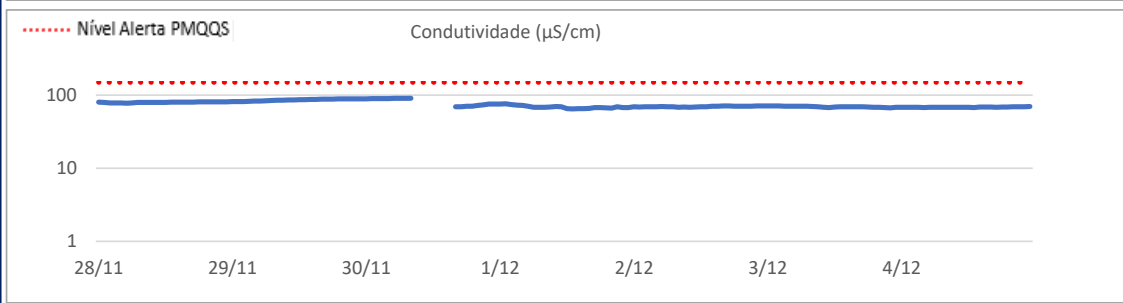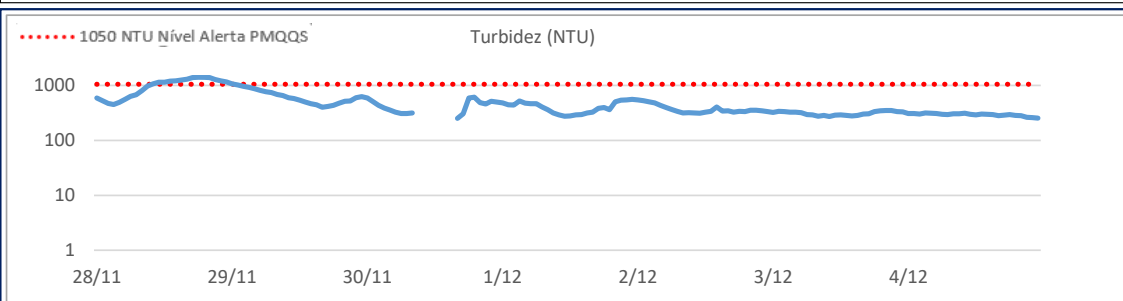

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 08	RDO 08 - Doce 08 em Governador Valadares/MG	Rio Doce em Governador Valadares/MG	-18,8833	-41,9526



Observação: Observado aumento de turbidez a partir do dia 28/11, em razão das chuvas registradas na bacia do Rio Doce.

Gráfico Semanal

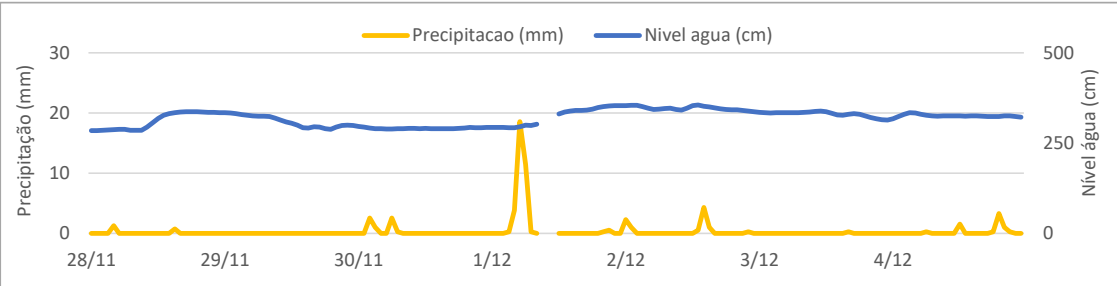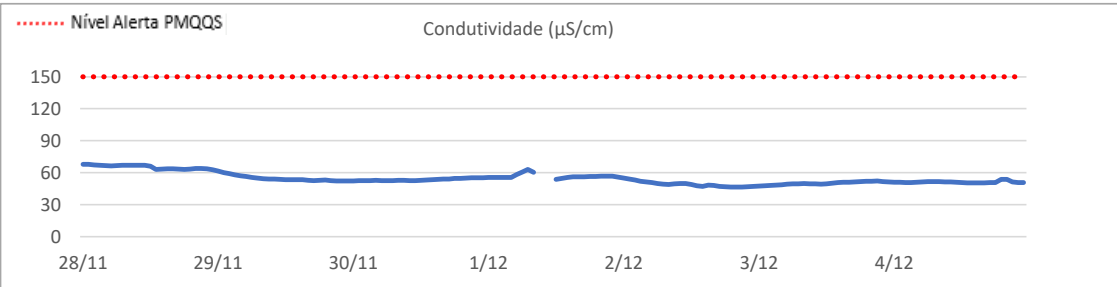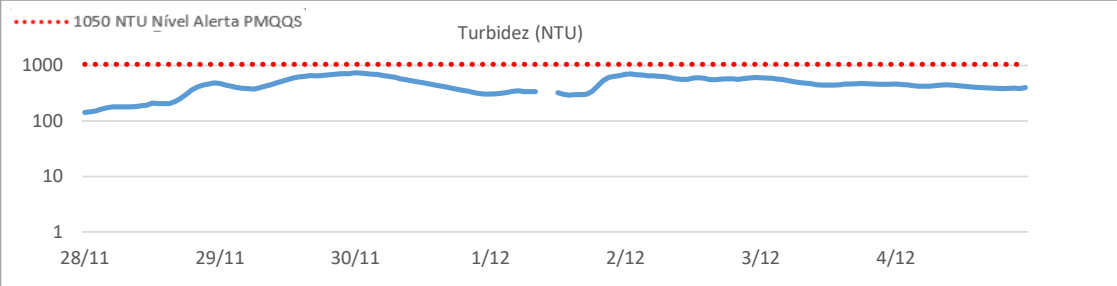

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 12	RDO 12 - Doce 12 em Colatina/ES	Rio Doce em Itapina/ES	-19,4993	-40,7587



Observação: Observado aumento de turbidez a partir do dia 28/11, em razão das chuvas registradas na bacia do Rio Doce.

Gráfico Semanal

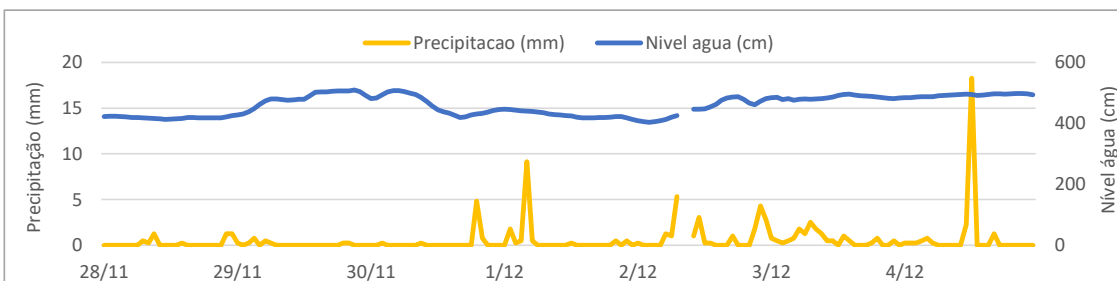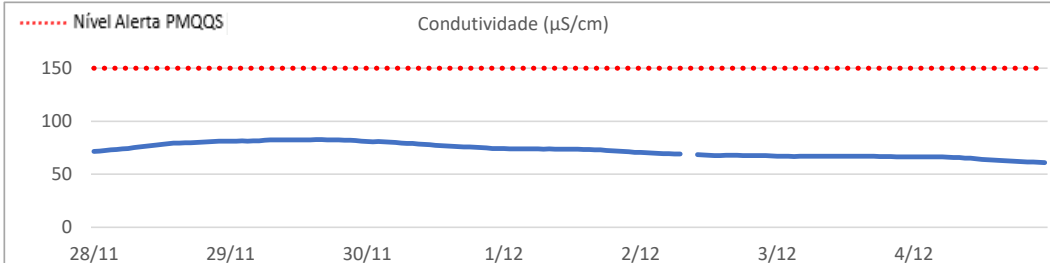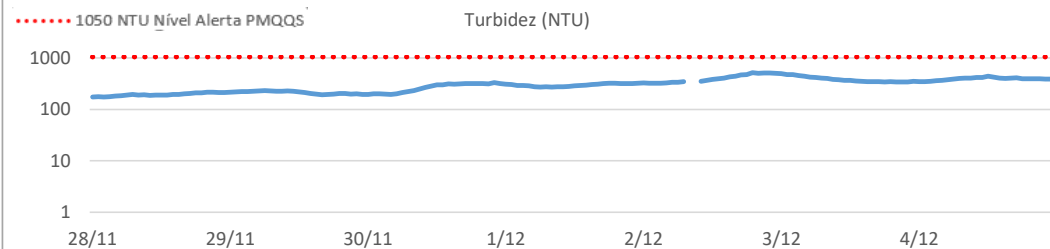

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 05/12/2022

Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 16	RDO 16 - Doce 16 em Linhares/ES	Foz do rio Doce em Regência/ES	-19,6464	-39,8232



26 de nov de 2022 09:01:56
 19.64400908S 39.82298162W
 RDO-16
 #PMQQS/PG-38

Observação: Observado pico suspeito de turbidez no dia 04/12 as 17h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura. A estação vem apresentando valores elevados de turbidez devido a alta precipitação registrada na região. Ressalta-se que o acumulado de chuvas no ponto, entre os dias 28/11 e 04/12, ficou em 411,80 mm.

Gráfico Semanal

